

Członek:

STOWARZYSZENIE RZECZOSNAWCÓW
MOTORYZACYJNYCH I MASZYNOWYCH ORAZ BIEGŁYCH
POLEKSMOT



Wycena Nr: 0253/2020/12

z dnia: 2020/12/11

Wykonawca wyceny: Jarosław Skórka

Właściciel: Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.

Adres: ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XII-2020

Marka: SKODA Model pojazdu: Rapid 1.2 TSI MR`12
Wersja: Active Nr rejestracyjny: KR832YW Rok prod.: 2014
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy VIN: TMBAN6NH1F4015843

Nr INFO-EKSPERT 034-02161
Data pierwszej rejestracji 2014/11/06
Data ważności badania technicznego 2020/10/21
Wskazanie drogomierza 171633 km
Kolor powłoki lak., (rodzaj lakieru) Złoty 1-warstwowy z efektem metalicznym
Oznaczenie typu NH
Rodzaj nadwozia liftback 5 drzwiowy
Jednostka napędowa z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika 1197 ccm / 77 kW (105 KM)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Głośniki 4 szt.
- 3 Kolumna kierownicy regulowana
- 4 Kurtyny powietrzne boczne
- 5 Poduszka powietrzna kierowcy
- 6 Poduszka powietrzna pasażera

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 7 Siedzenia tylne dzielone
- 8 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
- 9 System p/ślizgowy przy przyspieszaniu ASR
- 10 Szyby przednie regulowane elektrycznie
- 11 Zamek centralny

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Autoalarm
- 2 Czujniki parkowania - tył
- 3 Klimatyzacja
- 4 Koło zapasowe
- 5 Lakier metalizowany
- 6 Radioodtwarzacz CD
- 7 Zamek centralny zdalnie sterowany

Wartość [PLN]

- | | | |
|---|-----------------------------------|-------|
| 1 | Autoalarm | 377 |
| 2 | Czujniki parkowania - tył | 314 |
| 3 | Klimatyzacja | 1 214 |
| 4 | Koło zapasowe | 77 |
| 5 | Lakier metalizowany | 579 |
| 6 | Radioodtwarzacz CD | 391 |
| 7 | Zamek centralny zdalnie sterowany | 151 |

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA (POJAZDU BAZOWEGO) BRUTTO (79 mies.)	24 850 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	875 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	3 103 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 5 579 PLN

KOREKTY RÓŻNE

- 5 811 PLN

W tym:	[%]	Wartość [PLN]
Aktualność badań technicznych	-3.0	- 697
Suma korekt wg. Opisu Stanu Pojazdu	-22.0	-5 114

UWAGI

Wartości w pozycji KOREKTY RÓŻNE dot. wcześniejszych napraw, stanu utrzymania pojazdu, oraz koniecznych napraw, szczegółowo przedstawionych w Opisie Stanu Pojazdu stanowiącym załącznik do niniejszej opinii.

Niniejsza opinia służy jedynie wycenie wartości i nie może być traktowana jako szczegółowa ekspertyza stanu technicznego, nie gwarantuje sprawności technicznej elementów niemożliwych do oceny w warunkach prezentowania pojazdu, nie jest też gwarancja sprzedaży pojazdu za oszacowaną wartość

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu określona na dzień wykonania opinii wynosi:

17400 PLN

(słownie: siedemnaście tysięcy czterysta złotych)

w tym VAT (23.0%) 3253.66 PLN


Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z katalogu 'Pojazdy Samochodowe - Wartości Rynkowe XII-2020 '
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu

Wycenę sporządził:

Jarosław Skórka

data / podpis

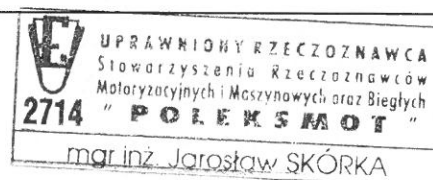

pieczęć

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr:0253/2020/12

z dnia:2020/12/11

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

[O]XII-2020

Marka: SKODA

Model pojazdu: Rapid 1.2 TSI MR`12

Wersja: Active

Nr rejestracyjny: KR832YW

Rok prod.:2014

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



1.1



1.2




1.3






1.5

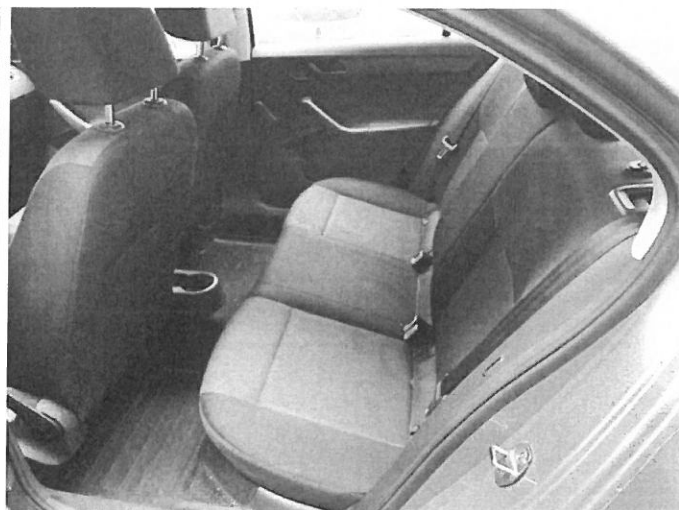


1.6




1.7

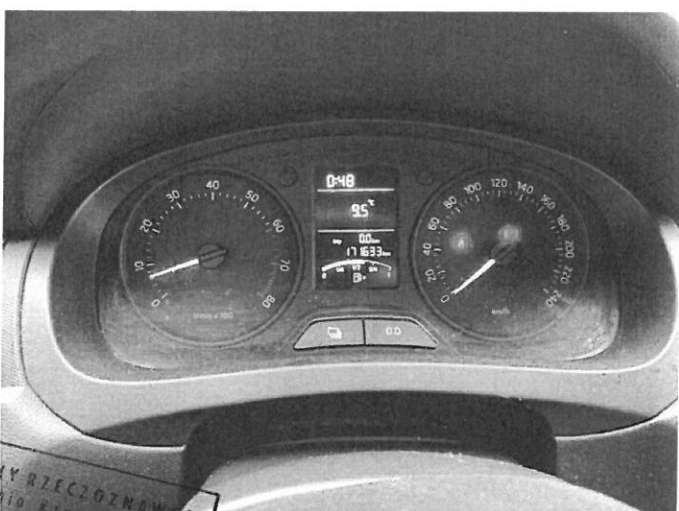


1.10

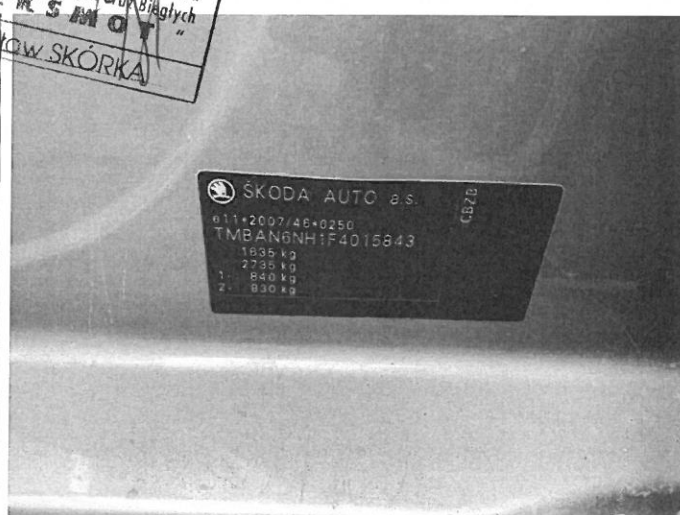

1.11

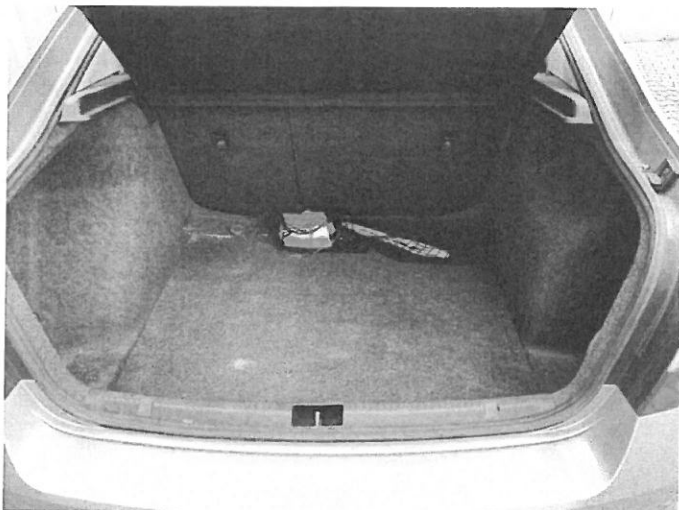

1. 12

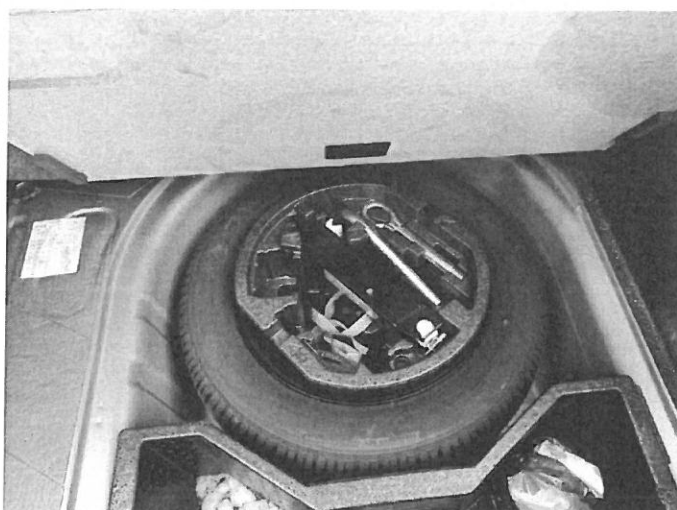


1. 13




1. 15



1. 21

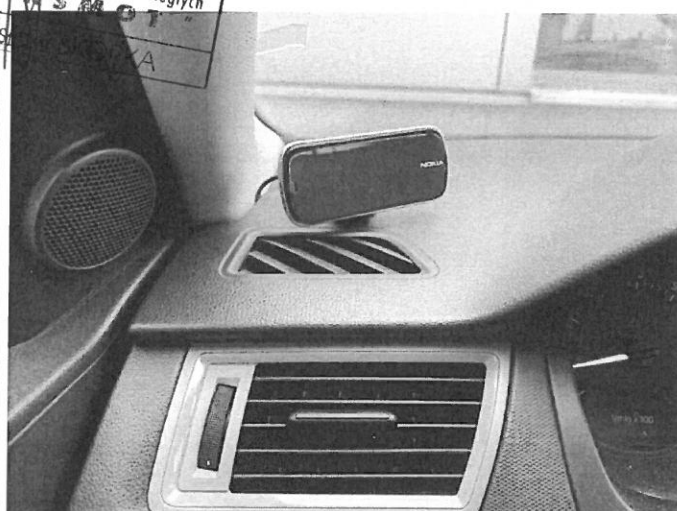


1. 22

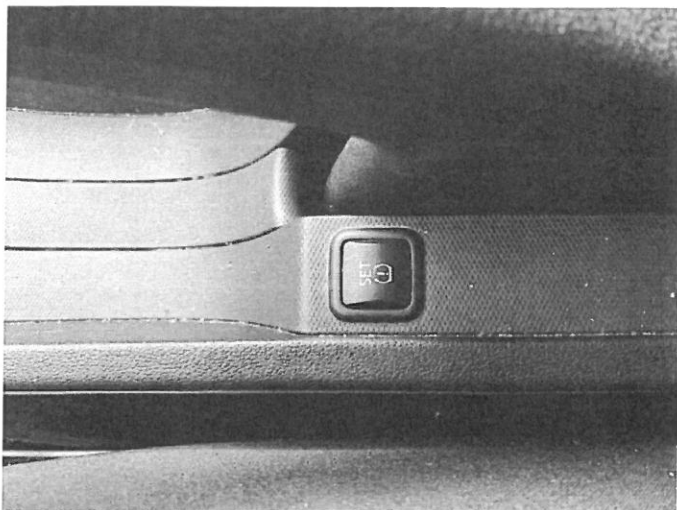


1. 23




1. 28

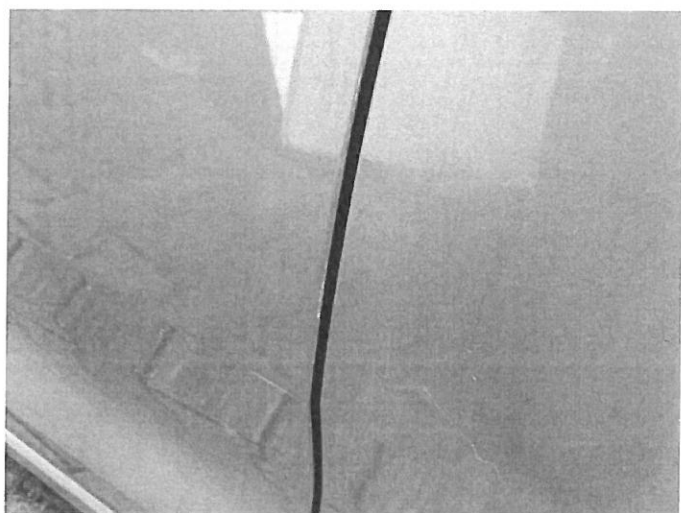

1. 29

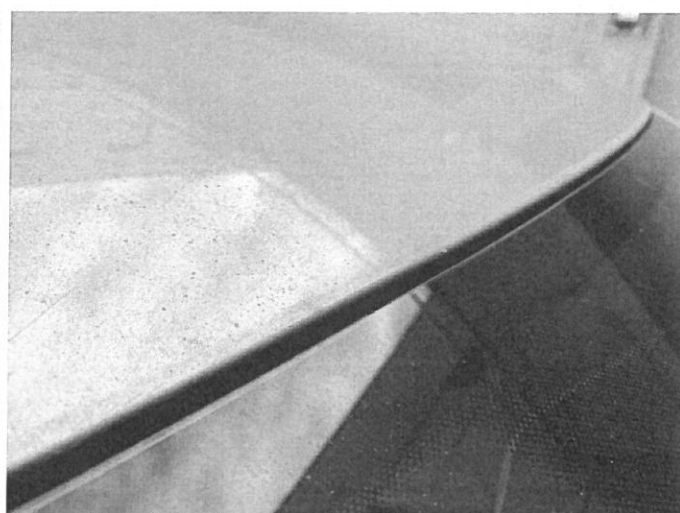


1. 30

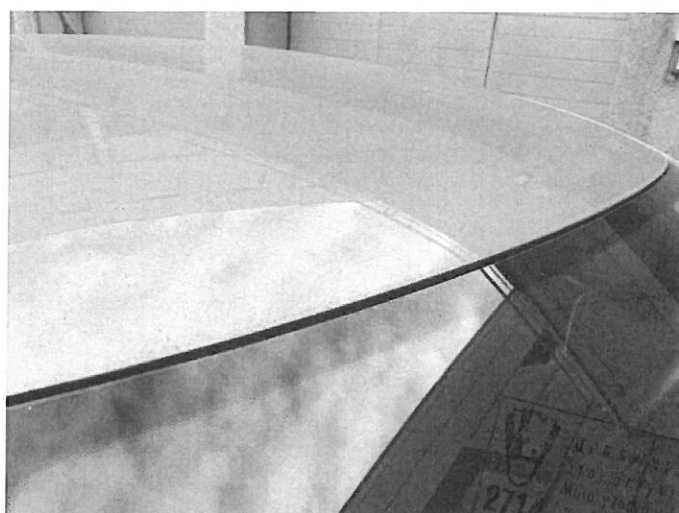

1. 31




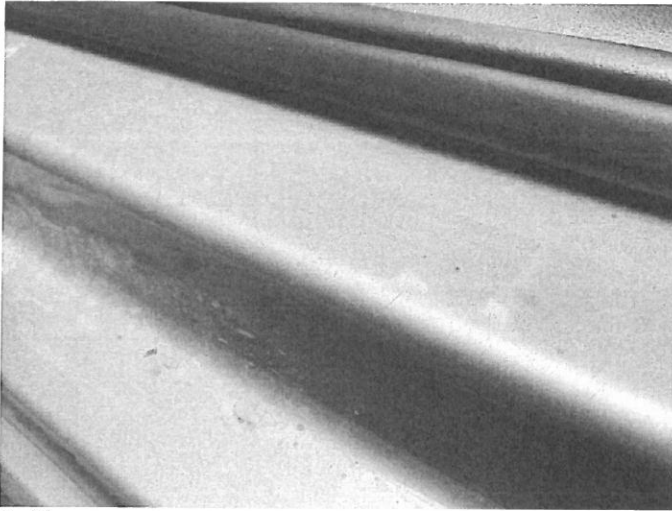

1. 33



1. 34

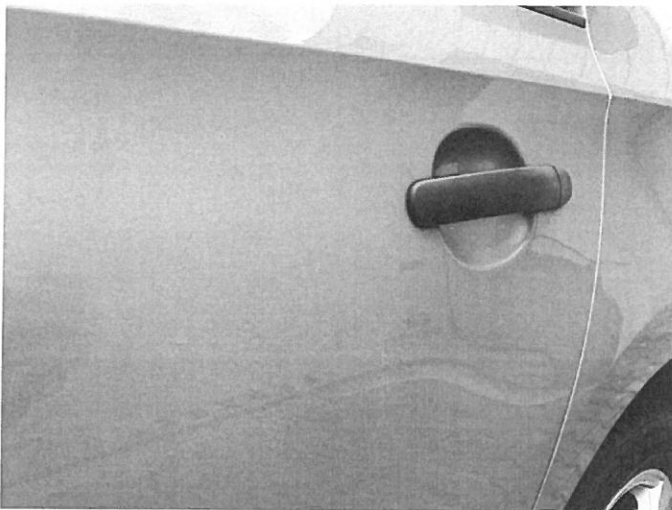

1. 35




1. 36




1. 37



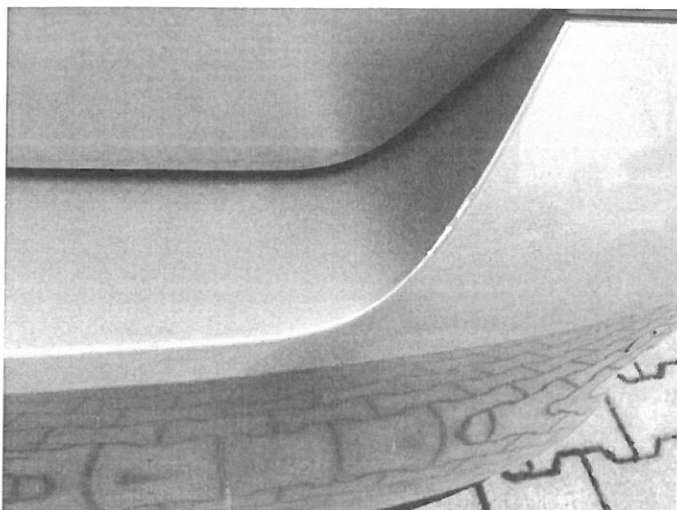

1. 39

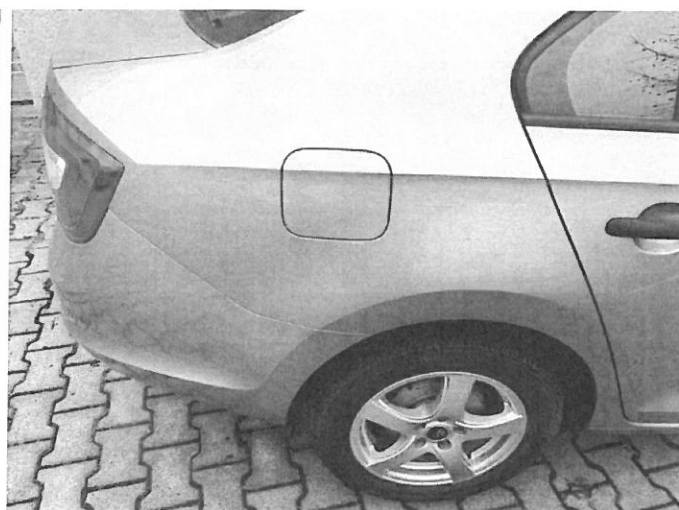

1. 40




1. 41




1. 42



1. 43

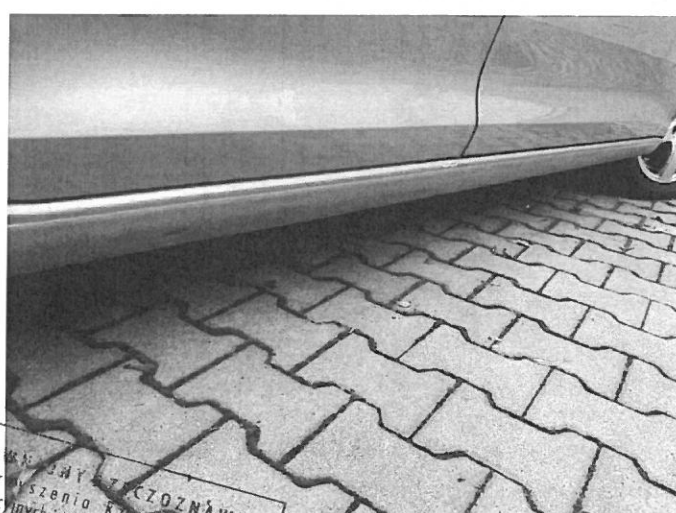

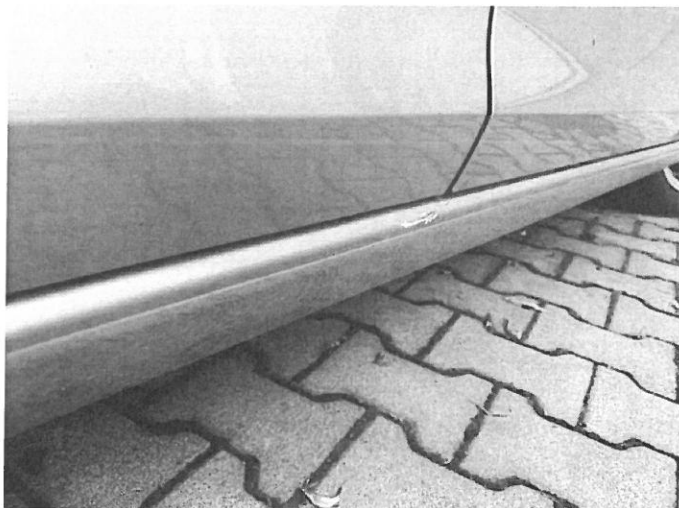

1. 45




1. 46



1. 47



1. 49

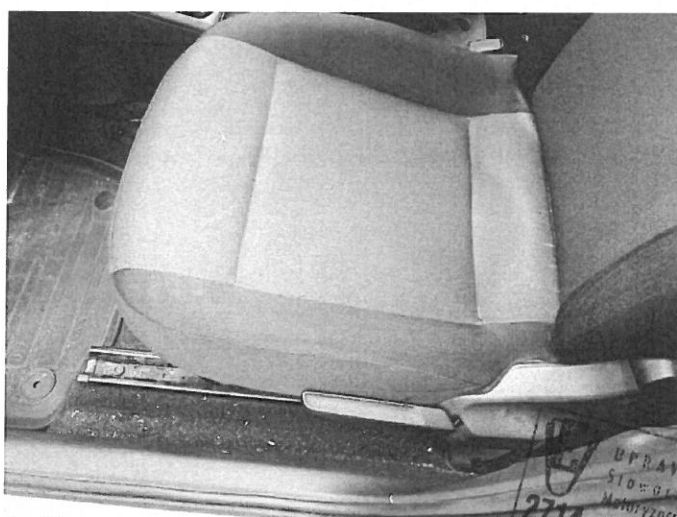

1. 55




UPRAWNIENIA
STOWARZYSZENIA
2714
"POLKSMOT"
mar inż. Jarosław SKÓRKA



1. 57




1. 58

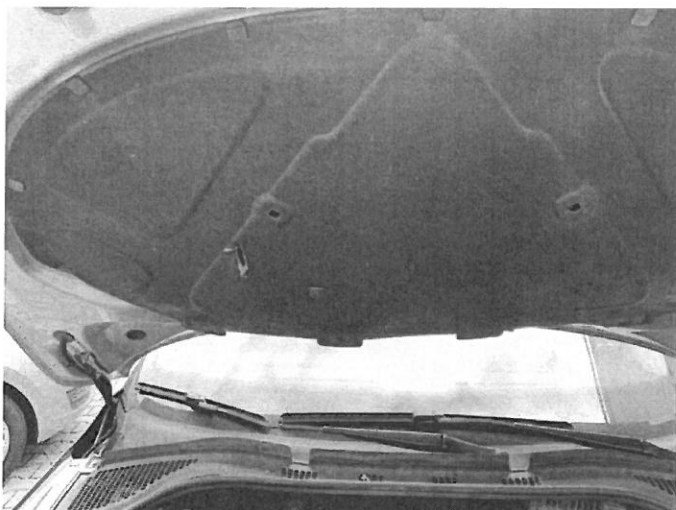

1. 60





1. 61

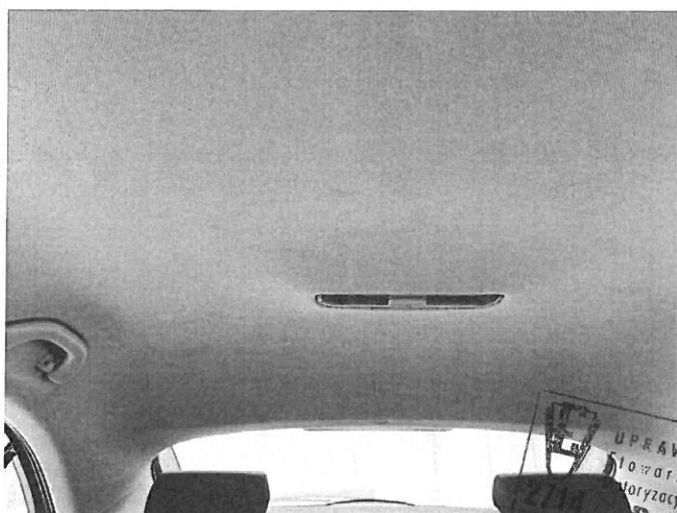

1. 62



UPRAWNIENY RZECZOSNAWCA
Stowarzyszenia Rzeczoznawców
Woryzacyjnych i Maszynowych oraz Biegłych
POLSKA
mar inż. Jarosław SKÓRKA

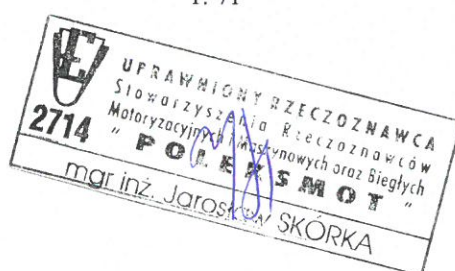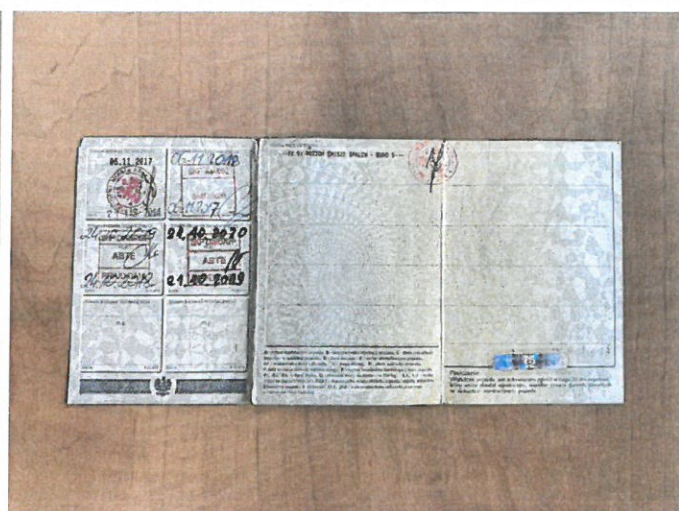

Członek:

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
MOTORYZACYJNYCH I MASZYNOWYCH ORAZ BIEGŁYCH
POLEKSMOT



Załącznik 2. do wyceny numer: 0253/2020/12

OPIS STANU POJAZDU

Marka / Model: Skoda / Rapid 1.2
NR rej: KR832YW
NR VIN: TMBAN6NH1F4015843

Dokumenty i pochodzenie pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rejestracyjny pojazdu: Tak
Podczas oględzin przedstawiono dokumentację pokładową pojazdu: Nie
Książka Serwisowa dla tego modelu prowadzona jest elektronicznie: Tak
Liczba kluczy: 2
Pojazd pochodzi z rynku krajowego, był zakupiony u krajowego przedstawiciela danej marki: Tak

Badanie poprawności budowy numerów identyfikacyjnych i prawidłowości wskazań drogomierza.

Nie badano poprawności numeru nadwozia, numery odczytano z natury i porównano z danymi w przedstawionych dokumentach.

Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dodatkowe Uwagi

Pojazd zarejestrowany jako osobowy, ilość miejsc 5 / 5

Ogumienie

Oś	Koło	Producent / Typ	Rozmiar	Zmierzon y	Uwagi
Przednia	Lewe	Bridgestone B250	185/60 R15 84H	4	
Przednia	Prawe	Bridgestone B250	185/60 R15 84H	4	
Tylna	Lewe	Bridgestone B250	185/60 R15 84H	6	
Tylna	Prawe	Bridgestone B250	185/60 R15 84H	6	
	Koło Zapassowe	Bridgestone B250	185/60/15 84H	7	

T&F Jarosław Skórka




Członek:

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
MOTORYZACYJNYCH I MASZYNOWYCH ORAZ BIEGŁYCH
POLEKSMOT


**Pomiar grubości lakieru / Uszkodzenia elementów nadwozia**

Opis uszkodzeń: K- Korozja; O – Odprysk; W – Wgniecenie; R – Rysa; B – Brak

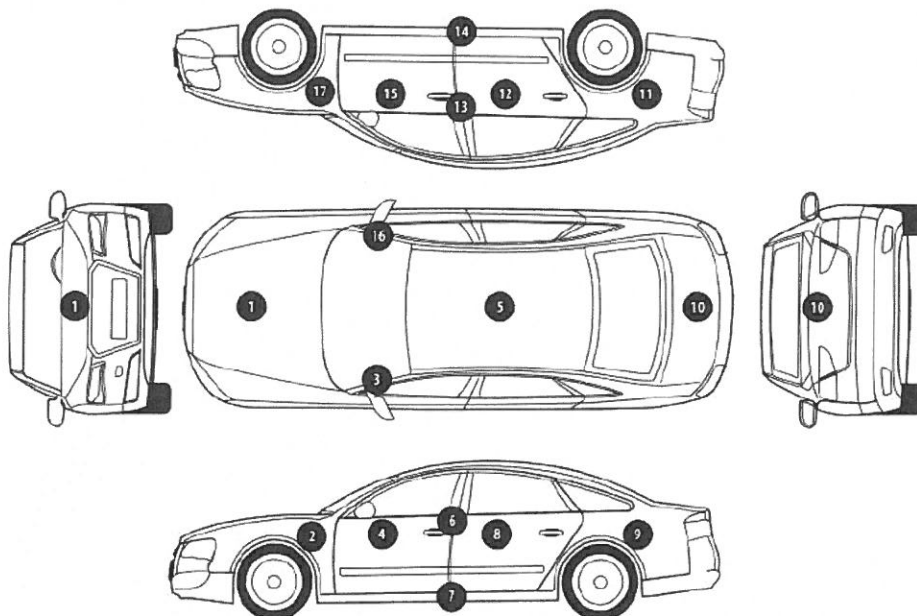

Nr.	Kontrolowany element	Zmierzona grubość powłoki lakierowej w μm	Opis uszkodzenia
1.	Pokrywa komory silnika	130-150	
2.	Błotnik przedni lewy	100-120	
3.	Słupek przedni lewy	100-120	R (w części tylnej)
4.	Drzwi przednie lewe	130-230	R (w części tylnej)
5.	Dach	170-190	O; K
6.	Słupek środkowy	70-110	
7.	Próg lewy	110-130	R
8.	Drzwi tylne lewe	150-180	O (w części przedniej); K (u dołu)
9.	Błotnik tylny lewy	150-170	
10.	Pokrywa / kłapa	150-170	O,R
11.	Błotnik tylny prawy	150-180	O,R
12.	Drzwi tylne prawe	140-170	O,R
13.	Słupek Środkowy prawy	100-120	
14.	próg prawy	120-150	R
15.	Drzwi przednie prawe	190-230	O,R
16.	słupek przedni prawy	110-120	
17.	błotnik przedni prawy	130-170	

T&F Jarosław Skórka

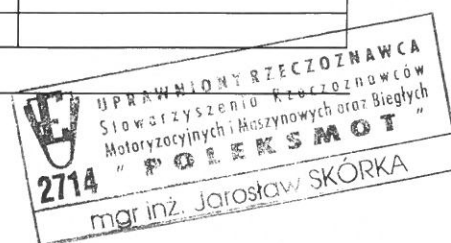

Członek:

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
MOTORYZACYJNYCH I MASZYNOWYCH ORAZ BIEGŁYCH
POLEKSMOT

**Uszkodzenia elementów zewnętrznych nadwozia:**

Opis uszkodzeń: O – Odprysk; W – Wgniecenie; R – Rysa; B – Brak

Lp.	Element	Opis uszkodzenia
1.	Zderzak Przód	-
2.	Zderzak Tył	O, R

Wcześniejsze naprawy: Nie

Nie

Pozostałe uwagi do stanu pojazdu oraz wyposażenia:

Lp.	Opis	Wartość korekty
1.	Zabrudzona tapicerka foteli	-2
2.	Zabrudzenia tapicerki dachu	-1
3.	Odprysk na szybie czołowej	-3
4.	Akumulator niesprawny	-1
5.		
6.		
7.		

Zastosowane korekty :

- korekta z tytułu wcześniejszych napraw : %
- korekta z tytułu stanu pojazdu (nadwozie) :-15 %
- korekta z tytułu stanu pojazdu (pozostałe) : -7 %

Łącznie korekty różne : -22 %

członek:

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
MOTORYZACYJNYCH I MASZYNOWYCH ORAZ BIEGŁYCH
POLEKSMOT



Zastrzeżenia organizacyjne :

Wydając niniejszą opinię zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie przeprowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin pojazdu w warunkach i miejscu jego dostępności.

