

Łzłonek:

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
MOTORYZACYJNYCH I MASZYNOWYCH ORAZ BIEGLYCH
POLEKSMOT



Wycena Nr: 0254/2020/12

z dnia: 2020/12/11

Wykonawca wyceny: Jarosław Skórka

Właściciel: Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.

Adres: ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XII-2020

Marka: SKODA Model pojazdu: Rapid 1.2 TSI MR`12
Wersja: Active Nr rejestracyjny: KR833YW Rok prod.: 2014
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy VIN: TMBAN6NHXF4015808

Nr INFO-EKSPERT 034-02161
Data pierwszej rejestracji 2014/11/06
Data ważności badania technicznego 2021/10/20
Wskazanie drogomierza 239209 km
Kolor powłoki lak., (rodzaj lakieru) Złoty 1-warstwowy z efektem metalicznym
Oznaczenie typu NH
Rodzaj nadwozia liftback 5 drzwiowy
Jednostka napędowa z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika 1197 ccm / 77 kW (105 KM)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	7	Siedzenia tylne dzielone
2	Głośniki 4 szt.	8	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
3	Kolumna kierownicy regulowana	9	System p/ślizgowy przy przyspieszaniu ASR
4	Kurtyny powietrzne boczne	10	Szyby przednie regulowane elektrycznie
5	Poduszka powietrzna kierowcy	11	Zamek centralny
6	Poduszka powietrzna pasażera		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Autoalarm	377
2	Czujniki parkowania - tył	314
3	Klimatyzacja	1 214
4	Koło zapasowe	77
5	Lakier metalizowany	579
6	Radioodtwarzacz CD	391
7	Zamek centralny zdalnie sterowany	151

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA (POJAZDU BAZOWEGO) BRUTTO (79 mies.)	24 850 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	875 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	3 103 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 7 969 PLN

KOREKTY RÓŻNE

- 1 668 PLN

W tym:

[%]

Wartość [PLN]

Suma korekt wg. Opisu Stanu Pojazdu

-8.0

-1 668

UWAGI

Wartości w pozycji KOREKTY RÓŻNE dot. wcześniejszych napraw, stanu utrzymania pojazdu, oraz koniecznych napraw, szczegółowo przedstawionych w Opisie Stanu Pojazdu stanowiącym załącznik do niniejszej opinii.

Niniejsza opinia służy jedynie wycenie wartości i nie może być traktowana jako szczegółowa ekspertyza stanu technicznego, nie gwarantuje sprawności technicznej elementów niemożliwych do oceny w warunkach prezentowania pojazdu, nie jest też gwarancja sprzedaży pojazdu za oszacowaną wartość

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu określona na dzień wykonania opinii wynosi:

19200 PLN

(słownie: dziewiętnaście tysięcy dwieście złotych)

w tym VAT (23.0%) 3590.24 PLN


Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z katalogu 'Pojazdy Samochodowe - Wartości Rynkowe XII-2020 '
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu

Wycenę sporządził:

Jarosław Skórka

.....
data / podpis

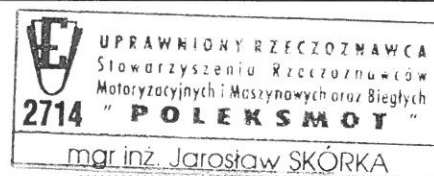

pieczęć

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr:0254/2020/12

z dnia:2020/12/11

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

[O]XII-2020

Marka: SKODA

Model pojazdu: Rapid 1.2 TSI MR`12

Wersja: Active

Nr rejestracyjny: KR833YW

Rok prod.:2014

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



1.1



1.2



1.3





1.5



1.6




1.7




1.8




1.10

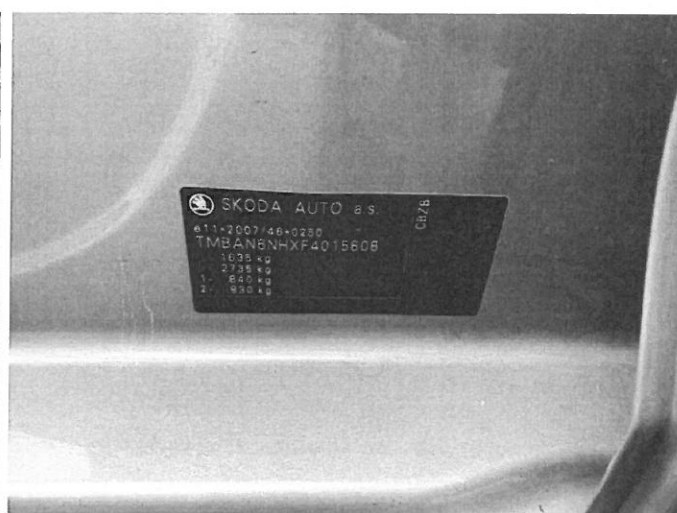

1.11

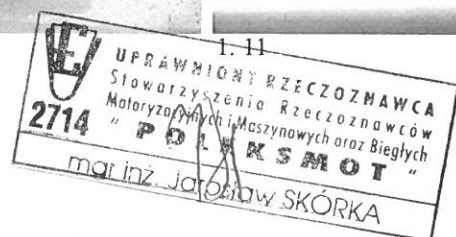

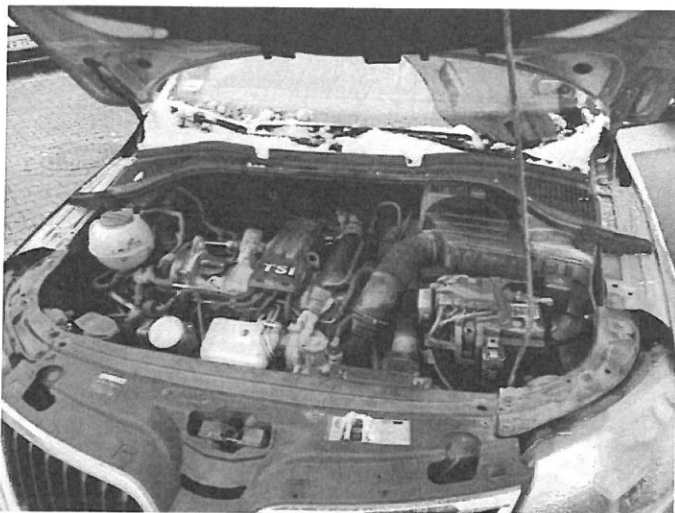


1. 15



1. 20



1. 21

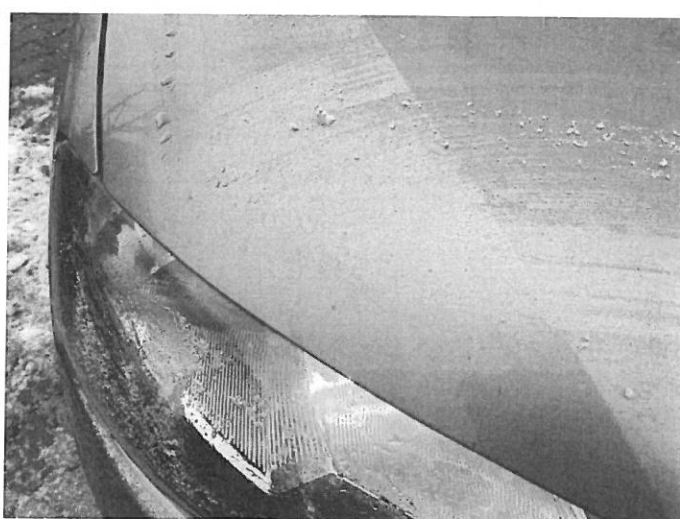

1. 30



1. 32






1. 35




1. 36

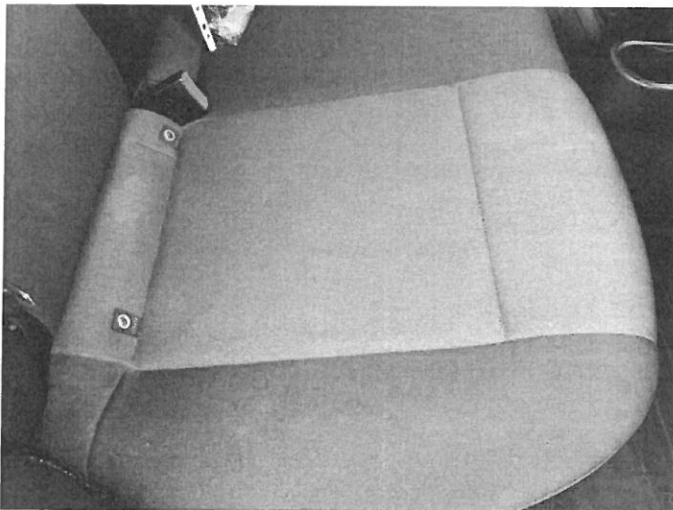

1. 50



1. 52

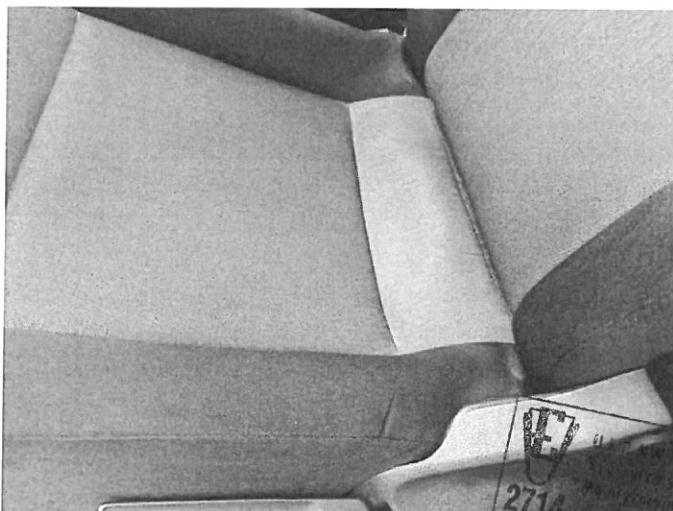

1. 53





1. 61



1. 69




1. 70



1. 71




1. 72

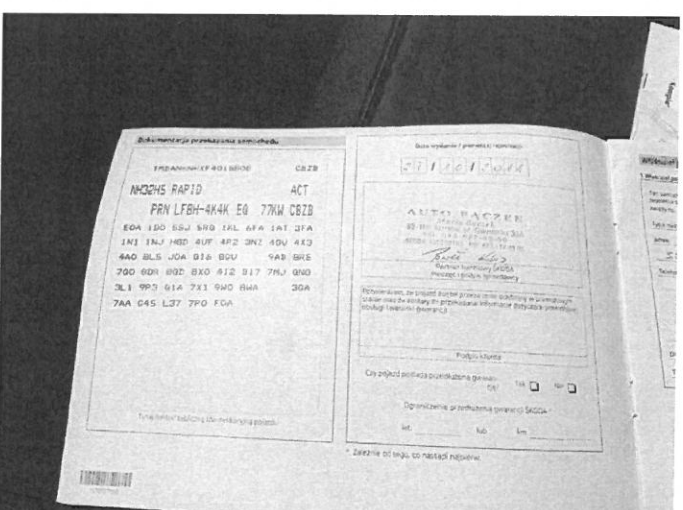

1.73
STOWOZYSZENIA RZECZOZNAWCA
2714 "Polek SMC"
mgr inż. Jarosław SKÓRKA

1. Informacje podstawowe		2. Informacje o pojeździe	
Funkcja samochodu o numerze rejestracyjnym numeru do:		Techniczny i numer rejestracyjny numeru do:	
Typ pojazdu i marka: <u>Towarowy samochód osobowy</u> Model: <u>Skoda Rapid 1.6</u> Rok: <u>2017</u> Numer: <u>50 617 12345</u>		Rok: <u>2017</u> Numer: <u>50 617 12345</u>	
Telefon: <u>71 123 4567</u> Adres: <u>ul. Główna 123, 50-001 Wrocław</u> E-mail: <u>kontakt@skoda.pl</u> Partner handlowy: <u>Skoda</u>		Telefon: <u>71 123 4567</u> Adres: <u>ul. Główna 123, 50-001 Wrocław</u> E-mail: <u>kontakt@skoda.pl</u> Partner handlowy: <u>Skoda</u>	
Doradca techniczny: <u>Jan Kowalski</u> Telefon: <u>71 123 4567</u>		Doradca techniczny: <u>Jan Kowalski</u> Telefon: <u>71 123 4567</u>	

1. 74

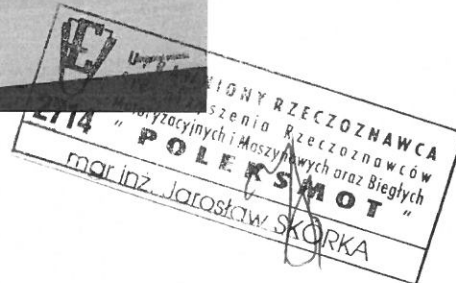

Członek:

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
MOTORYZACYJNYCH I MASZYNOWYCH ORAZ BIEGŁYCH
POLEKSMOT



Załącznik 2. do wyceny numer: 0254/2020/12

OPIS STANU POJAZDU

Marka / Model: Skoda / Rapid 1.2
NR rej: KR833YW
NR VIN: TMBAN6NHXF4015808

Dokumenty i pochodzenie pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rejestracyjny pojazdu: Tak
Podczas oględzin przedstawiono dokumentację pokładową pojazdu: Tak
Książka Serwisowa dla tego modelu prowadzona jest elektronicznie: Tak
Liczba kluczy: 2
Pojazd pochodzi z rynku krajowego, był zakupiony u krajowego przedstawiciela danej marki: Tak

Badanie poprawności budowy numerów identyfikacyjnych i prawidłowości wskazań drogomierza.

Nie badano poprawności numeru nadwozia, numery odczytano z natury i porównano z danymi w przedstawionych dokumentach.

Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dodatkowe Uwagi

Pojazd zarejestrowany jako osobowy, ilość miejsc 5 / 5

Ogumienie

Oś	Koło	Producent / Typ	Rozmiar	Zmierzony	Uwagi
Przednia	Lewe	FULDA KRISTALL	185/60 R15 84T	5	
Przednia	Prawe	FULDA KRISTALL	185/60 R15 84T	7	
Tylna	Lewe	FULDA KRISTALL	185/60 R15 84T	7	
Tylna	Prawe	FULDA KRISTALL	185/60 R15 84T	7	
	Koło Zapasowe	Bridgestone B250		7	

T&F Jarosław Skórka




Członek:

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
MOTORYZACYJNYCH I MASZYNOWYCH ORAZ BIEGŁYCH
POLEKSMOT



Pomiar grubości lakieru / Uszkodzenia elementów nadwozia

Opis uszkodzeń: K- Korozja; O – Odprysk; W – Wgniecenie; R – Rysa; B – Brak

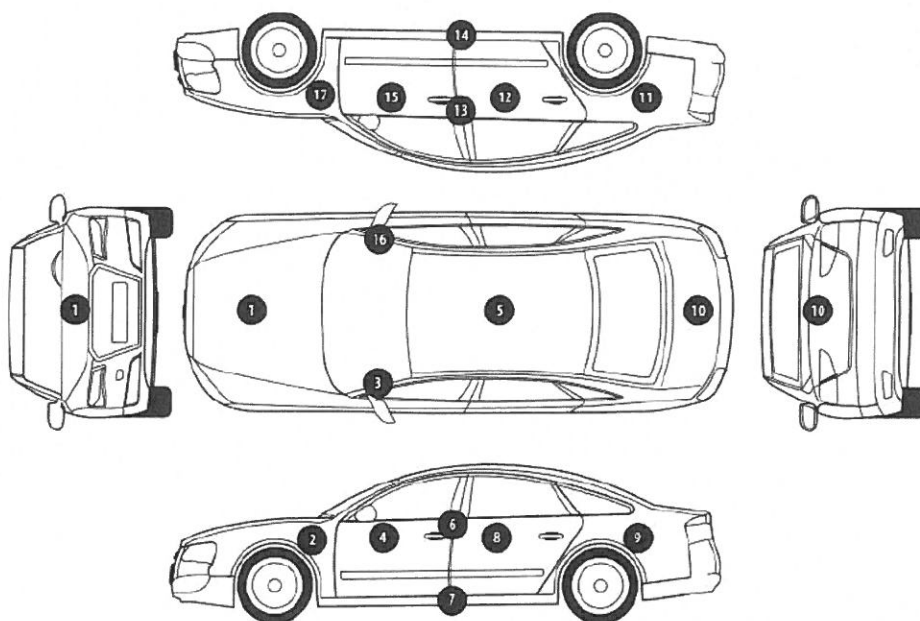

Nr.	Kontrolowany element	Zmierzona grubość powłoki lakierowej w μm	Opis uszkodzenia
1.	Pokrywa komory silnika	140-160	O
2.	Błotnik przedni lewy	90-120	O
3.	Słupek przedni lewy	70-90	
4.	Drzwi przednie lewe	90-110	
5.	Dach	90-110	o; K
6.	Słupek środkowy	50-70	
7.	Próg lewy	50-70	
8.	Drzwi tylne lewe	90-110	
9.	Błotnik tylny lewy	90-110	
10.	Pokrywa / kłapa	90-110	
11.	Błotnik tylny prawy	90-120	
12.	Drzwi tylne prawe	90-110	
13.	Słupek Środkowy prawy	50-70	
14.	próg prawy	50-70	
15.	Drzwi przednie prawe	90-110	
16.	słupek przedni prawy	50-70	
17.	błotnik przedni prawy	90-110	

Członek:

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
MOTORYZACYJNYCH I MASZYNOWYCH ORAZ BIEGŁYCH
POLEKSMOT

**Uszkodzenia elementów zewnętrznych nadwozia:**

Opis uszkodzeń: O – Odprysk; W – Wgniecenie; R – Rysa; B – Brak

Lp.	Element	Opis uszkodzenia
1.	Zderzak Przód	-
2.	Zderzak Tył	-

Wcześniejsze naprawy: Nie

Nie

Pozostałe uwagi do stanu pojazdu oraz wyposażenia:

Lp.	Opis	Wartość korekty
1.	Zabrudzona tapicerka foteli	-2
2.	Oderwane wygłuszenie komory silnika	-1
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

Zastosowane korekty :

- korekta z tytułu wcześniejszych napraw : %
- korekta z tytułu stanu pojazdu (nadwozie) :-5 %
- korekta z tytułu stanu pojazdu (pozostałe) : -3 %

Łącznie korekty różne : -8 %

członek:

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
MOTORYZACYJNYCH I MASZYNOWYCH ORAZ BIEGLYCH
POLEKSMOT



Zastrzeżenia organizacyjne :

Wydając niniejszą opinię zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie przeprowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin pojazdu w warunkach i miejscu jego dostępności.

